RMC-DC36.10S1

通用型直流伺服驱动器 用户手册

【使用前请仔细阅读本手册, 以免损坏产品】





目 录

1.	产品清单	1
2.	型号介绍	1
3.	产品外观及尺寸	2
4.	主要性能指标	3
5.	电气接口	3
	5.1 接口查询表	4
	5.2 接口说明	6
	5.2.1 电源接口	6
	5.2.2 ADC 接口	6
	5.2.3 串口	7
	5.2.4 CAN 接口	8
	5.2.5 拨码开关说明	9
	5.2.6 编码器接口	10
	5.2.7 霍尔接口	10
	5.2.8 电机接口	11
	5.2.9 指示灯	11
6.	工作模式查询表	. 12
7.	安装示例	0
8	注意事项	2

1. 产品清单

本产品包括以下部件:

- "智定易"运动控制器一个
- USB2CAN 适配器一个(需另购)

2. 型号介绍

产品为直流有刷/无刷电机运动控制器, 其型号为 RMC-DC36.10S1。 型号说明如图 2-1 所示。

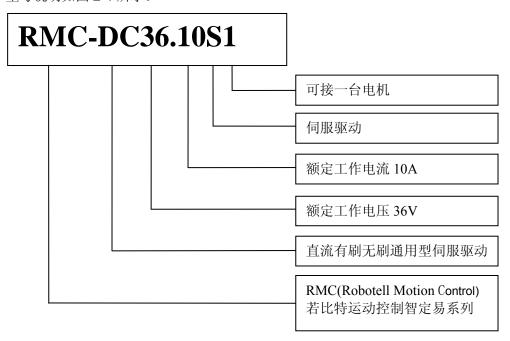


图 2-1 产品型号说明

3. 产品外观及尺寸


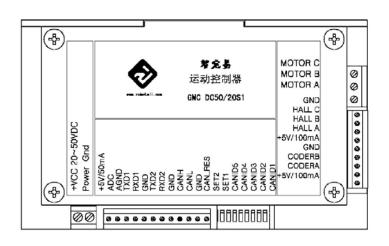


图 3-1 产品外观示意图

👫 接线时请务必严格按照外壳上的标注进行连接,错接,接触 不良和短路将容易造成控制器的损坏。

安装尺寸如图 3-2 所示。

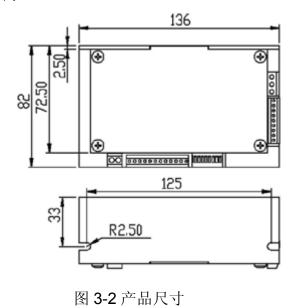

2

4. 主要性能指标


表 4.1 产品主要性能指标

电源电压	20~40 V I	直流电压									
工作电流	持续电流 1	5 A,峰值电流 20 A (环境温度 25 ℃下)									
驱动功率	≤400 W	≤400 W									
适配电机	额定电压在 有刷电机	额定电压在 20~40 V 的直流无刷(有霍尔信号,带码盘和不带码盘兼容)、 有刷电机									
	场合	无腐蚀性、易燃、易爆、导电性气体、液体和粉尘									
	温度	0~50 ℃									
工作环境 	湿度	最高 90% RH									
	震动	小于 6 m/s2									
工作模式	开环, 电流	(/速度/位置闭环									
最大转速	20000 rpm	20000 rpm									
存放环境	-20 ℃~+6	-20 °C∼+65 °C									
散热方式	自然冷却或	自然冷却或强制风冷									
状态指示	工作状态指	示灯,故障状态指示灯,蜂鸣器									
参数监控	通过上位机	L软件实时获取电源电压,电机电流、总电流,温度,PWM,速度									
保护功能	过压, 欠压	E, 过流, 过温, 过载, 编码器异常, 霍尔异常等异常状态									
通讯方式	串口,CAN	N .									
外部接口	模拟输入,	PWM 输入(兼容舵机信号)									
外形尺寸	136×82×	136×82×26 单位: mm									
重量	0.5 kg										
效率	最大效率 9	5%									
待机电流	待机电流:	50 mA(24 V 下,不含编码器和霍尔用电)									

5. 电气接口

5.1 接口查询表

表 5-1 接口查询表

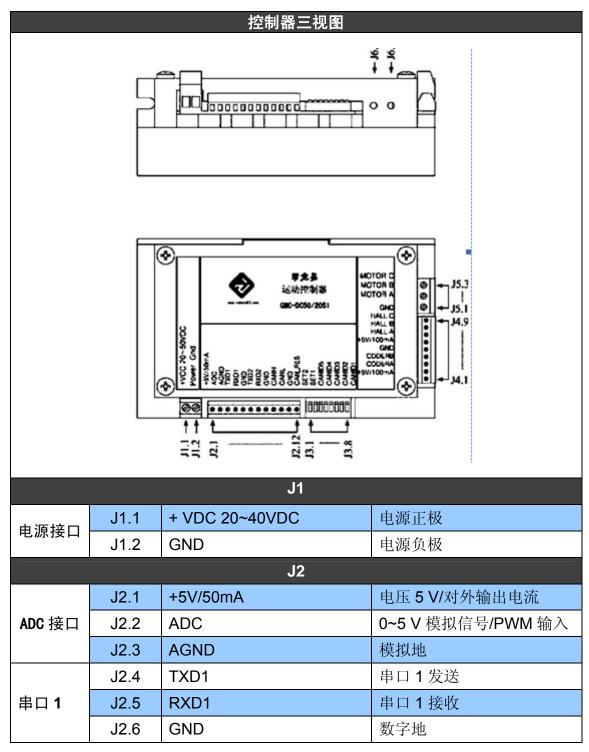


	J2.7	TXD2	串口2发送
串口 2	J2.8	RXD2	串口 2 接收
	J2.9	GND	数字地
	J2.10	CANH	CAN 逻辑高
CAN 通 讯接口	J2.11	CANL	CAN 逻辑低
ибуры	J2.12	GND	数字地
		J3	
	J3.1	CAN_RES	120 欧电阻使能
	J3.2	SET2	控制模式设置位
	J3.3	SET1	控制模式设置位
 拨码开关	J3.4	CANID5	设备 ID 号 BIT5
1219万大	J3.5	CANID4	设备 ID 号 BIT4
	J3.6	CNAID3	设备 ID 号 BIT3
	J3.7	CANID2	设备 ID 号 BIT2
	J3.8	CANID1	设备 ID 号 BIT1
		J4	
	J4.1	+5V/100mA	5V 电压/对外输出电流
编码器接	J4.2	CODERA	编码器接口 A
П	J4.3	CODERB	编码器接口 B
	J4.4	GND	接地
	J4.5	+5V/100mA	5V 电压/对外输出电流
重点任成	J4.6	HALL A	霍尔传感器接口 1
霍尔传感 器接口	J4.7	HALL B	霍尔传感器接口 2
нни	J4.8	HALL C	霍尔传感器接口3
	J4.9	GND	接地
		J5	
	J5.1	MOTOR A	电机 A 相
电机接口	J5.2	MOTOR B	电机 B 相
	J5.3	MOTOR C	电机 C 相
		J6	
指示灯 指示灯	J6.1	绿色 LED 灯	正常工作指示
コロハン	J6.2	红色 LED 灯	报警指示

5.2 接口说明

5.2.1 电源接口

电源接口接外部 20~40 V 电压,用于控制器的供电。电源电压若低于 18 V,则控制器会进行欠压报警,且停止工作;电源电压若高于 50V,则控制器会进行过压报警,且停止工作。

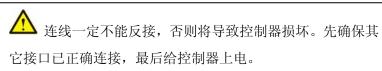

硬件连接如下图所示。

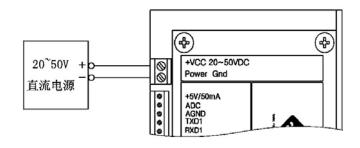


图 5-1 电源接口

5.2.2 ADC 接口

ADC 接口可接受外部提供的 0~5 V 模拟信号,用于控制电机的转动方向及转速。默认输入 2.5 V 时电机是停止状态,0 V 和 5 V 分别对应电机的正向和反向最高速度。转动的零位和最高最低速度门限可通过上位机软件重新设置。

硬件连接如下图所示。

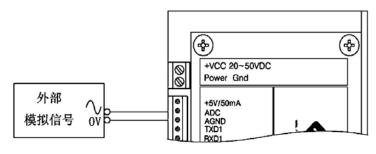


图 5-2 ADC 接口方式 1

ADC 接口的三个接线柱可直接接电位器的三个端口,方便控制。 硬件连接如下图所示。

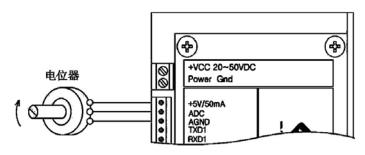


图 5-2 ADC 接口方式 2

ADC 接口也可作为外部 PWM 信号的输入口,可识别的 PWM 信号典型值为 50 HZ 的 PPM 舵机方波信号,高电平时间不小于 2 微秒,如图 5-3 所示。



图 5-3 外部数字信号

硬件连接如下图所示。

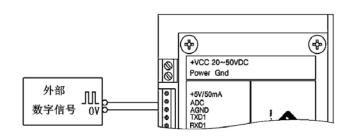
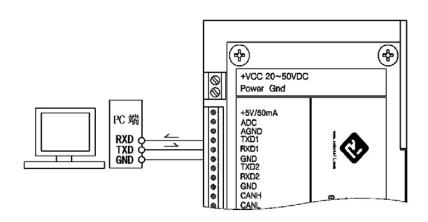


图 5-4 外部数字信号接口

5.2.3 串口

串口通信用接口用于控制器与 PC(电脑)机或其他控制(驱动)器进行通信、交换信息与数据。硬件连接如图 5-5 所示,注意主机和从机的 TXD 与 RXD 对应。产品提供两个串口,用于多个控制器与 PC 机进行级联,如图 5-6 所示。



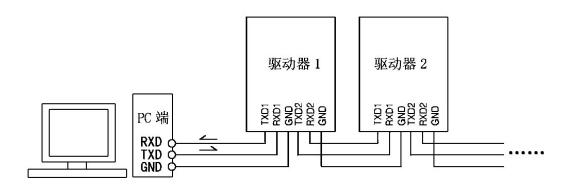


图 5-6 串口级联方式

5.2.4 CAN 接口

CAN 协议通信接口用于控制器与 PC 机或其他控制器进行通信,交换信息与数据。CAN 总线遵守标准的 CAN2.0B 协议,能够和工业 CAN 总线进行级联,方便系统扩展,其拓扑结构如图 5-8 所示。

硬件连接如图 5-7 所示(通过产品附送的 USB2CAN 适配器完成控制器与 PC 的连接, GND 接口可不接),注意每个 CAN 网络在网络端点分别各需要一个 120Ω 电阻,可通过 USB2CAN 适配器本身提供的电阻跳线帽设置("智定易"控制器内部 CAN 接口含 120Ω 电阻)。当通讯距 离过大或干扰过强时,建议使用屏蔽线(5 类线以上),并接地处理。

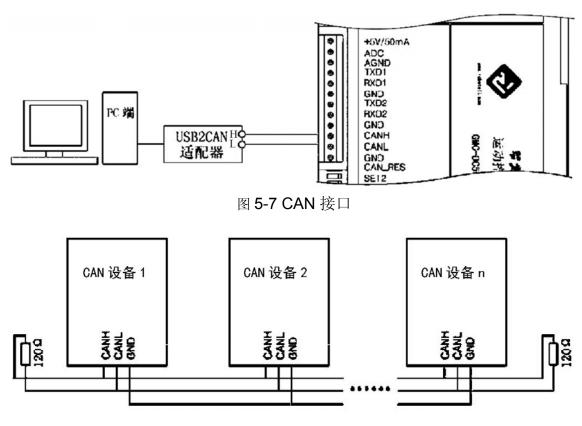


图 5-8 CAN 级联方式

5.2.5 拨码开关说明

拨码开关在控制器中位置如图 5-9 所示。

硬件连接如下图所示。

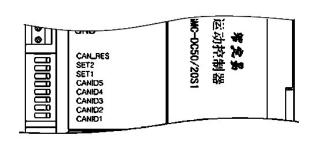


图 5-9 拨码开关

拨码开关共有 8 位,从 1~8 分别为 CAN_RES、SET2、SET1、CANID5、CANID4、CANID3、CANID2、CANID1。

CAN_RES 为 CAN 总线终端 120 Ω 电阻选择,拨上去为连接终端电阻,拨下来不连接终端电阻。

SET2、SET1 为控制方式设置位,设置方式如下: 拨码开关拨上去,相应位为 "on",拨下来为 "off",其含义见表 5-2。

SET2	SET1	电机工作状态
on	on	模拟通道关闭,上位机软件控制
on	off	开环
off	on	速度环
off	off	位置环

表 5-2 拨码开关设置 (1)

注意:默认状态为有刷电机通道,用户若需要控制无刷电机或者需要对模拟参数进行更改,则必须通过上位机 RMCS 软件完成。

CANID5、CANID4、CANID3、CANID2、CANID1 为驱动器 ID 号设置位, 共 5 位, 可设置 32 个 ID 号, 即系统最高可级联 32 个驱动器一起工作。ID 号的设置见表 5-3。

CANID5	CANID4	CANID3	CANID2	CANID1	ID 号				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	1	1				
0	0	0	1	0	2				
0	0	0	1	1	3				
0	0	1	0	0	4				
0	0	1	0	1	5				
0	0	1	1	0	6				
0	0	1	1	1	7				
0	1	0	0	0	8				
0	1	0	0	1	9				
0	1	0	1	0	10				
0	1	0	1	1	11				
0	1	1	0	0	12				
0	1	1	0	1	13				
0	1	1	1	0	14				
0	1	1	1	1	15				
1	0	0	0	0	16				
1	0	0	0	1	17				

表 5-3 拨码开关设置 (2)

1	0	0	1	0	18
1	0	0	1	1	19
1	0	1	0	0	20
1	0	1	0	1	21
1	0	1	1	0	22
1	0	1	1	1	23
1	1	0	0	0	24
1	1	0	0	1	25
1	1	0	1	0	26
1	1	0	1	1	27
1	1	1	0	0	28
1	1	1	0	1	29
1	1	1	1	0	30
1	1	1	1	1	31

5.2.6 编码器接口

编码器接口用于电机的速度信号检测。

需要注意的是接口功耗要满足控制器要求(见本手册第 4 节),仅提供不超过 0.1 A 的电流。硬件连接如图 5-10 所示。


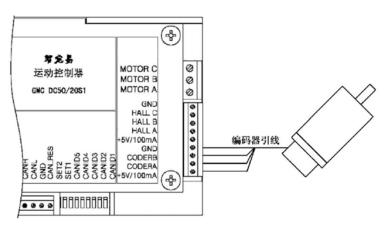


图 5-10 编码器接口

5.2.7 霍尔接口

霍尔接口用于无刷电机的转子位置信号检测。

需要注意的是接口功耗要满足控制器要求 (见本手册第 4 节),仅提供不超过 $0.1\,A$ 的电流。硬件连接如图 $5-11\,$ 所示。

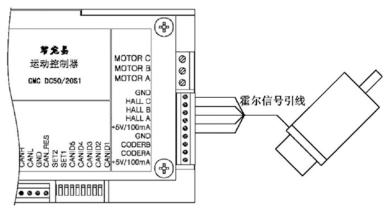

5.2.8 电机接口

电机接口兼容有刷电机和无刷电机,若驱动有刷电机,则使用 MOTORA、B,悬空 MOTORC;若驱动无刷电机,则 MOTORA、B、C 分别接到电机的三相端口。

硬件连接如图 5-12 所示。

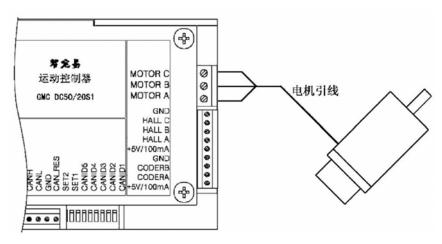


图 5-12 电机接口

5.2.9 指示灯

绿色 LED 灯用于控制器正常工作时的状态显示,红色 LED 灯用于控制器工作时的错误报警。

6. 工作模式查询表

(1) 单独使用

表 6-1

										<u>1人 5</u>	妾线						可选功能	
	模式			电机			霍尔	`	编	玛器	- 串口1	串口2	CAN	ADC	可参数	可配置	可监控	
				A	В	С	A	В	С	A	В	中口1	甲口4	CAIN	ADC	整定	刊癿直	刊曲狂
	无反	离线	开环	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	•	\checkmark	-	-	-
	馈	在线	开环	√	√	-	-	-	-	-	-	0	0	\circ	-	-	√	√
			开环	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	×	×
		离线	速度控制	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	\checkmark	-	-	-
有	有反		位置控制	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	•	\checkmark	-	-	-
刷			力矩控制	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-
		在线	开环	√	√	-	-	-	-	√	√	0	0	0	•	√	√	√
			速度控制	√	√	-	-	-	-	√	√	0	0	\circ	-	√	√	√
			位置控制	√	√	-	-	-	-	√	√	0	0	0	-	√	√	√
			力矩控制	√	√	-	-	-	-	√	√	0	0	0	-	-	√	√
	无反 馈	离线	开环	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	\checkmark	-	-	-
		在线	开环	√	√	√	√	√	√	-	-	0	0	0	-	-	√	√
		离线	开环	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	\checkmark	-	-	-
无			速度控制	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	\checkmark	-	-	-
刷	左后	四以	位置控制	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-
uhil	有反 馈		力矩控制	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-
	火		开环	√	√	√	√	√	√	√	√	0	0	0	•	√	√	√
		在线	速度控制	√	√	√	√	√	√	√	√	0	0	0	-	√	√	√
			位置控制	√	√	√	√	√	√	√	√	0	0	0	-	√	√	√

力矩控制
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√</t

(2) 组网使用

表 6-2 组网接口表

			接	线	
	模式	串口1	串口2	CAN	ADC
	串口组网	√	√	•	-
有刷	CAN 组网			√	
无刷	串口组网	√	√	-	
Ն Ըսիմ	CAN 组网	-	-	√	-

注: √表示选择的工作模式和所需的硬件接线;

⁻表示不相关的选项;

7. 安装示例

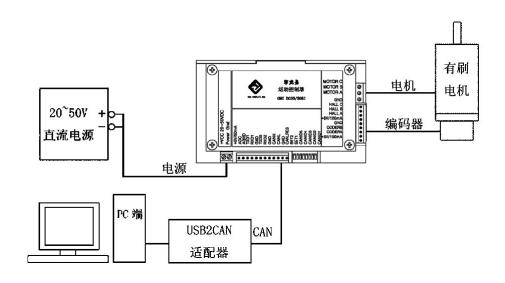


图 7-1 有刷电机安装示例

图 7-1 显示了直流有刷电机控制系统的安装,示例的工作模式是在线闭环模式,若使用其他模式请查看本手册第 6 节工作模式查询表以及第 5 节电气接口部分的内容。



电话: 027-81338885

传真: 027-81338885-8027 地址: 武汉市华中科技大学科技园创新基地 2 栋 A 座 4 楼

网址: www.robotell.com / www.robotell.cn

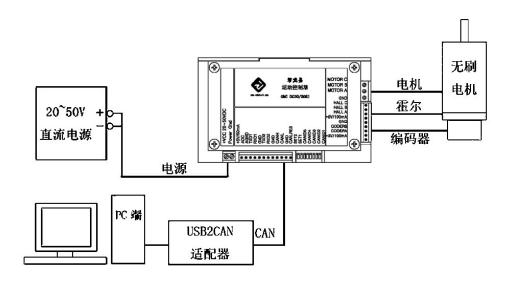


图 7-2 无刷电机安装示例

图 7-2 分别显示了直流无刷电机控制系统的安装,示例的工作模式是在线闭环模式,若使用其他模式请查看本手册第 6 节工作模式查询表以及第 5 节电气接口部分的内容。



电话: 027-81338885 传真: 027-81338885-8027 地址: 武汉市华中科技大学科技园创新基地 2 栋 A 座 4 楼 网址: www.robotell.com / www.robotell.cn

8. 注意事项

<u>^</u>	确保运动控制器连线正确后上电
<u>^!</u>	运动控制器的最大驱动能力为 400W
<u>^!</u>	确定控制电机相关参数是否符合本驱动器控制范围
<u>^!</u>	电源输入电压不能超过 50V,否则会烧毁驱动器
<u>^</u>	模拟输入若接电位器,推荐电位器的总电阻不要小于 1K 欧姆
<u>^</u>	接线时注意有刷电机和无刷电机的接口区别
<u>^</u>	确保拨码开关状态正确后,再对电机进行控制操作
<u>^!</u>	应用本运动控制器器时,建议将控制器的外壳"接地"处理
<u>^</u>	接线时请务必严格按照外壳上的标注进行连接,错接、接触不良和短路将容易造成控制器的损坏